

Consulta Analítica da O.S.

Empresa: 0001 **Status:** Fechada
O. S.: 005154
Cliente: 001953 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS **Fantasia:**
Modalidade: VENDIDO **Chaves:**
CNPJ/ CPF: 79.264.941/0001-92 **Inscrição Estadual:** ISENT0
Endereço: R RUI BARBOSA, 30 **Bairro:** ZONA 07
Cidade: MARINGÁ/PR **Fone:** (44) 99935-6765
Data da Abertura: 19/10/2021 10:06:59 **OS com Data Agendada** **Data Agendada:** 29/10/2021 **Hora:** 08:30:00
Operação: OS MANUTENÇÃO PREVENTIVA **Solicitante:** EVEREST
Veículo:
Vendedor: 000102 ALEX BATISTA ROSA **Usuário que Abriu:** ALEX
Técnico: 001642 EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO **Responsável:** .
Gerente Técnico: 000735 JHONATAN LUIZ QUIRINO

Obs. Abertura:
1 - Nobreaks e fontes carregadoras, teste de autonomia
2 - Sistema de câmeras, teste de gravação, teste de qualidade de imagens noturnas, verificação de data e hora
3 - Motores de portão e cancelas, conferir programações, revisar central do motor, revisar fixação das barreiras, revisar ligações das barreiras ou laço indutivo, testar anti esmagamento, passou fechou e tempo de pausa, revisar alimentação das barreiras ou laço indutivo, revisar serralheria
4 - Cerca elétrica, fazer teste de choque entre fios com voltímetro, simular disparos entre fios, revisar central da cerca e periféricos, revisar aterramento
5 - Testar (forçar) especificamente as eletroímãs, travas para ver se estão suportando tensão
6 - Controle de acesso, revisar data e hora, revisar registro de eventos
** Sugerir melhorias, corretivas, etc quando houver**

Defeito Apontado: PREVENTIVA

Data Fechamento: 08/11/2021 17:30:06 **Usuário que Fechou:** EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO

Observações:
1-verificado o sistema de cerca elétrica do condomínio aonde a mesma estava com seu último fio da parte do fundo rompido,não dando distribuição a cerca do fundo corretamente,foi feito o reparo na mesma aonde está energizada,porém a central de choque com mal funcionamento,central aparenta estar com seus capacitores estourado,fazendo a perda de força da central fazendo o mesmo disparar,a mesma se encontra com a sirene desligada porém está dando choque de 2.0,uma tensão muito baixa para se distribuir.

2-verificado sistema de câmeras aonde está tudo ok.

3-verificado motores de portão aonde estão tudo ok,feito a verificação de contra peso e cabo de Aço do portão,aonde será necessário o balanceamento do contra peso do portão e a troca da rodana dos batentes.

4-verificado sistema de controle de acesso aonde estão todos funcionando normalmente,e tendo seu nobreak com autonomia de 30 minutos.
Tudo ok.

5-verificado sistema dos eletroímãs aonde estão segurando bem.

Melhorias:

1-fazer instalação de fontes carregadoras para o sistema de controle de acesso.

2-instalar nobreaks para o portão de veículos.

3-refazer cerca elétrica do 0.

4-sindica planeja fazer um sistema nas luzes da garagem para que acendem só de noite,e com sensor de presença.que acenda todas as luzes cada sensor.

5-colocar barreira anti esmagamento no lado de dentro do condomínio para o portão.

6-remanejar nobreak que está pro controle de acesso,para o sistema de cameras.

Corretivas:

1: contra peso desbalanceado.

Complemento OS: 005154

2:cerca elétrica sem funcionamento.

Causa da OS: PREVENTIVA

Solução: EXECUTADO ATENDIMENTO

Fechamento: 08/11/2021

Orçamento:

Nota de Locação:

Data de Emissão:

Produtos da OS					
Código	Descrição	Quantidade	Cobrar?	Motivo	Entregues
000159	GRAXA BRANCA BISNAGA	1	Sim		1
Valor Bruto de Produtos:					R\$ 3,81
Desconto Aplicado na OS: 0 %					R\$ 0,00
Total Líquido de Produtos:					R\$ 3,81
Serviços da OS					
Valor Bruto de Serviços:					R\$ 0,00
Desconto Aplicado na OS: 0 %					R\$ 0,00
Total de Serviços:					R\$ 0,00
Valor do Frete:		R\$ 0,00	Valor do CREA:		R\$ 0,00
Total da OS:					R\$ 3,81

Problema Relatados que Geraram Atrasos na Execução da Ordem de Serviço				
Atendimentos Feitos na OS				
Técnico	Data	Início	Final	Responsável
0001642 EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO	29/10/2021	08:30:00	12:00:00	.
1-verificado o sistema de cerca elétrica do condomínio aonde a mesma estava com seu último fio da parte do fundo rompido,não dando distribuição a cerca do fundo corretamente,foi feito o reparo na mesma aonde está energizada,porém a central de choque com mal funcionamento,central aparenta estar com seus capacitores estourado,fazendo a perca de força da central fazendo o mesmo disparar,a mesma se encontra com a sirene desligada porém está dando choque de 2.0,uma tensão muito baixa para se distribuir.				
2-verificado sistema de câmeras aonde está tudo ok.				
3-verificado motores de portão aonde estão tudo ok,feito a lubrificação, verificação de contra peso e cabo de Aço do portão,aonde será nescessário c balanceamento do contra peso do portão e a troca da rodana dos batentes.				
4-verificado sistema de controle de acesso aonde estão todos funcionando normalmente,e tendo seu nobreak com autonomia de 30 minutos. Tudo ok.				
5-verificado sistema dos eletroímãs aonde estão segurando bem.				

Melhorias:				
1-fazer instalação de fontes carregadoras para o sistema de controle de acesso.				
2-instalar nobreaks para o portão de veículos.				
3-refazer cerca elétrica do 0.				
4-sindica planeja fazer um sistema nas luzes da garagem para que acendem só de noite,e com sensor de presença.que acenda todas as luzes cada sensor.				
5-colocar barreira anti esmagamento no lado de dentro do condomínio para o portão.				
6-remanejar nobreak que está pro controle de acesso,para o sistema de cameras.				

Corretivas:				
1: contra peso desbalanceado.				
2:cerca elétrica sem funcionamento.				
Total de Horas:				
3:30:00				



Assinatura Técnico



Assinatura Cliente